

## Kalibrering av Alpha-C Manuell inställning

1. Tryck ENTER, PRO visas i displayen.
2. Tryck HÖGERPIL tills CndSP visas på displayen.
3. Tryck ENTER, SCAL visas på displayen.
4. Tryck ENTER, visar siffror, grön nolla blinkar. Om ej ändra med PIL UPPÅT.
5. Tryck TEACH, signalen vid tom våg visas på displayen.
6. Tryck ENTER, 00000 skall visas på displayen.
7. Tryck ENTER, visar decimalpunkt, blinkar, kan flyttas med HÖGERPIL.
8. Tryck ENTER.
9. Värdet som man ska lägga in här, beräknas fram genom denna formel.
10.  $mV/V \times V$
11. Exempel : Lastcellen har en utsignal på 2mV/V. Våginstrumentet matar lastcellen med 10V. Då ser det ut så här  $2 \times 10 = 20mV$  Knappa in värdet 020.00
12. Tryck ENTER, knappa in max vikt för lastcellen.
13. Tryck ENTER, instrumentet lagrar nu värdena och återgår till driftsläge.